

## Montažne upute za izmjenu ležajeva kotača

### Proizvođač vozila:

Volvo

### Modeli:

850, C70, S70, V70 I

### LuK-AS-br.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

### OE Br.:

271781  
271786  
271786-6  
272456



Slika 1

### Problem:

Vibracija i pucketava buka u oblasti prednje osovine nakon izmjene ležaja kotača.

### Uzrok:

Zglobovi pogonskih osovina serijski su lijepljeni u glavčinu kotača. Nakon ponovne montaže zgloba pogonske osovine bez ljepila ostaje minimalna distanca između nazubljene glavine kotača i čepom zgloba pogonske osovine.

### Otklanjanje:

Zalijepite čep zgloba pogonske osovine pomoću prikladnog ljepila za metal – npr. Volvo (br. narudžbe 1161370) glavine kotača.

### Postupak:

- Očistite nazubljenost na čepu zgloba pogonske osovine.
- Nanesite ljepila **3-4 mm** široko na vanjski kraj ureza na čepu (vidi **sliku 1**).



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 10.2007 (zamijenjen za 03.2007)  
**FAG 0001**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket