

Pištanje u području pljosnatog remena s utorima

| | |
|--------------------|--|
| Proizvođač: | Opel, Vauxhall |
| Modeli: | Corsa C od 2004 Corsa D od 2007 Tigra B od 2004 Agila od 2004 Meriva od 2004 Combo od 2004 Astra-H od 2005 |
| Kod motora: | C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH |

LuK-AS-br.:

Za alternatore DENSO: 535 0151 10
Za alternatore VALEO: 535 0063 10

Dijagnoza:

Buka – pištanje u području pljosnatog remena s utorima.

Mogući uzrok oštećenja:

Oštećenje remenice za prazni hod alternatora.


Način otklanjanja uzroka:

Kod alternatora DENSO, prema preporukama proizvođača vozila, potrebno je zamijeniti originalno montiranu remenicu za slobodni hod modifikiranom remenicom za slobodni hod alternatora marke INA (vidi sliku 1).

Ako je u vozilu montiran alternator VALEO, kompanija INA nudi također remenicu za slobodni hod alternatora. Kako se obje remenice za slobodni hod alternatora optički gotovo ne razlikuju (na pogled izvana), posvetite, molim, pozornost njihovim sitnim razlikama (vidi sliku 3)

Preporuke:

Prilikom dijagnosticiranja i popravaka provjerite kompletan razvod i pogon pomoćnih agregata i eventualno izvršite zamjenu zupčastog i pljosnatog remena s utorima kao i zamjenu kolotura za napinjanje i vodećeg kolotura.

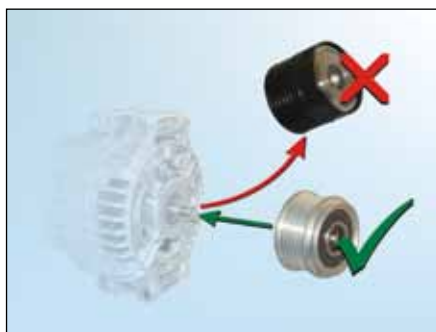

Slika 1: Zamjena proizvoda



Slika 2: Pregled specijalnih alata

Uputa:

Za zamjenu remenice za prazni hod alternatora koristite odgovarajuće specijalne alate Schaeffler.

a. 400 0235 10 (torx, kratak)

b. 400 0201 10 (torx, standard)

c. 400 0200 10 (višečetni, standard)

d. 400 0234 10 (višečetni, kratak)



Slika 3: Razlikovanje remenica za slobodni hod alternatora INA 535 0063 10 (VALEO) i 535 0151 10 (DENSO)



Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 04.2009

INA 0029

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket