

SERVICE-INFO



Brujajuća buka iz pogonskog dijela

| | |
|----------------------|---|
| Proizvođač: | Opel |
| Modeli: | Astra H Zafira B |
| Model godina: | 2005- |
| Motori: | Z17DTH Z17DTL Z19DTL Z19DT Z19DTH Z19DTJ |
| OE-br.: | 24459603 (ublaživač vibracija) |



Slika 1: Pozicija ublaživača vibracija (kada je ugrađen)

Na navedenim vozilima moguća je pojava brujajuće buke iz pogonskog djela diesel motora na brzinama okretaja između 1700 i 1900 o/min.

Ova buka može biti uzrokovana neugodnim rezonancijama motora.

Zbog tog razloga je proizvođač uključio u daljnji proces proizvodnje i ugradnju ublaživača vibracija. Stoga nisu sva proizvedena navedena vozila opremljena sa ublaživačem vibracija.

Kada je primljena pritužba na pojavu brujajuće buke, molimo Vas da odmah provjerite dali je ugrađen ublaživač vibracija na prednji ovjes (**Slika 1**) prije nego pristupite daljnjim ispitivanjima na vozilu!

Na vozila koja nemaju ugrađen ublaživač vibracija, se može naknadno ugraditi isti kao OE dio (dio za prvu ugradnju) sa Kat. Br. 24459603 (**Slika 2**)!



Slika 2: Ublaživač vibracija

Ukoliko se nakon toga buka i dalje javlja, točan izvor buke se mora pronaći na nekom drugom području na vozilu. Zamašnjak podjeljene mase se mora zamijeniti tek onda kad se provedu ove mjere i druge detaljne provjere na vozilu!

Napomena:

Daljnje informacije vezane za zamašnjak podjeljene mase (DMF) možete pronaći u detaljnoj brošuri pod nazivom "Zamašnjak podjeljene mase (DMF)".



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 10.2011

LuK 0032

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket